


# DELTA®

## DELTA®-Lepicí a těsnící program

Pokyny pro zpracování

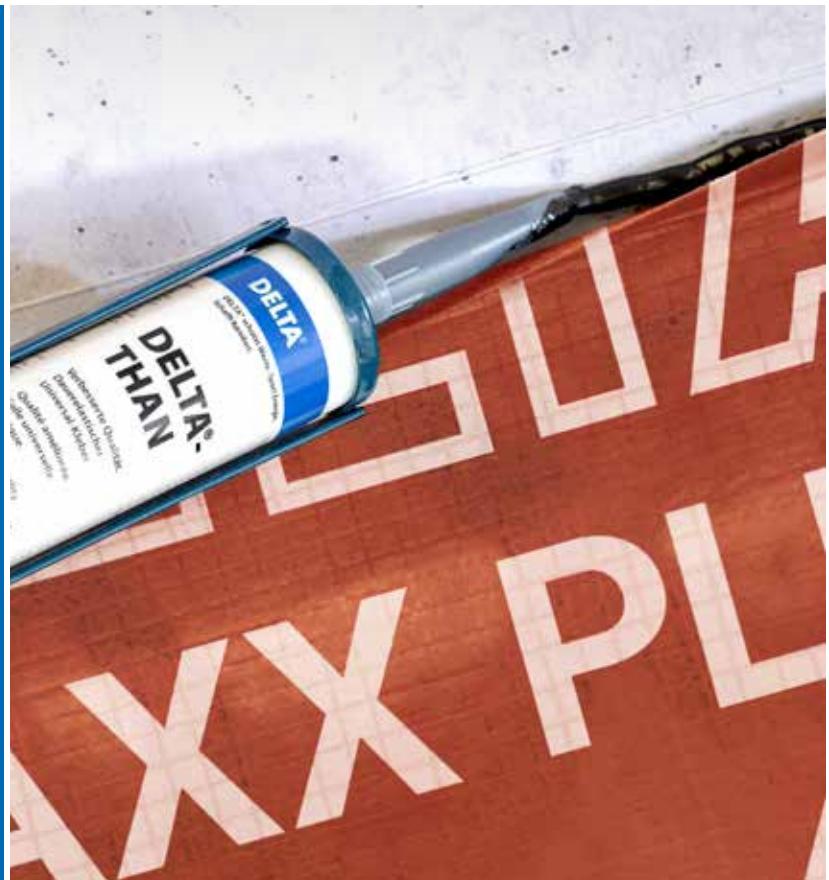

## Všeobecné informace

Perfektní kvalita, která zaručuje maximální bezpečnost do nejmenšího detailu, je důležitá zejména v oblasti napojení, zakončení a také při opravách.

Řada lepidel DELTA® nabízí rozsáhlý výběr pro nejrozmanitější oblasti použití DELTA® membrán pro šikmé střechy, parotěsných zábran DELTA®, fasádních fólií DELTA® a dělicích vrstev DELTA®. Podmínky a požadavky uvedené v tomto návodu k použití pro použití lepidel DELTA® platí i pro srovnatelné membrány jiných výrobců. Je třeba důrazně upozornit, že látky unikající v důsledku migrace aditiv (např. chlorované parafíny z PE fólií a hexanal z OSB desek) mohou narušit přilnavost. Protože nemáme žádný vliv na výrobu a použití surovin jinými výrobci, měly by být v případě pochybností provedeny testy lepení. Lepidla obecně nemají plnou přilnavost ihned po zpracování. V závislosti na výrobku se tato lepivá síla vytváří za určitou dobu – velmi důležitý je podklad, teplota a vlhkost. Tomu je třeba věnovat zvláštní pozornost při zkouškách lepení a při stanovení doby tuhnutí pastovitých nebo tekutých lepidel.

### Plánování

Lepení musí být pečlivě naplánováno a provedeno. Práce musí být koordinovány mezi těmi, kdo se na stavbě podílejí. Přilnavost nesmí být během a po realizaci narušena ani povětrnostními vlivy a vlhkostí, ani následnými pracemi (např. omítky a potěry). Lepené spoje neslouží k utěsnění proti stojaté vodě. **(obrázek 1)**

### Rychlý test lepicích pásek (kromě butylu) na neznámých podkladech:

1. Lepicí pásku a podklad by měly mít stejnou teplotu, ale minimálně 5 °C.  
Doporučení: skladování lepidla a podkladu pro lepení při pokojové teplotě přes noc.
2. Z role ustříhněte proužek cca 15 cm.
3. Vytvořte lepicí chlopeň
  - a. Stáhněte lepicí pásku cca 5 cm od ochranného papíru.
  - b. Přehněte pásku asi na 1 palec a přilepte na sebe
4. Stáhněte zbývající ochranný papír a proužek přilepte celou plochou k příslušnému podkladu a pevně přitlačte. Při porovnávání několika lepidel nebo podkladů byste měli vždy použít stejný kontaktní tlak.
5. Počkejte alespoň 5 minut.
6. Uchopte pásku za vytvořenou chlopeň.
7. Pomalu pásku odlepте.
8. Zvyšte výkon a bud'

  - a. pásku úplně odstraňte.
  - b. nebo odlepěte do roztržení podkladu a/nebo lepicí pásky.

### Hodnocení:

- + Lepicí pásku nelze odlepit. Roztržení pásky nebo podkladu.
- + - Páska se odlepuje, ale na podkladu zůstává nějaké lepidlo.
- Lepicí pásku lze z fólie odstranit bez zanechání zbytků.

Lepidla obecně nejsou trvale odolná vůči UV záření (s výjimkou typů DELTA®-TAP FAS, DELTA®-BAND RA/RB). Měly by být co nejdříve zakryty a chráněny před UV zářením, zejména při venkovním použití nejpozději 6 měsíců po zpracování.


### Produkty uvedené v této brožuře

- DELTA-MULTI-BAND\*\*\*\*, DELTA-MULTI-BAND® FLEXX, DELTA®-INSIDE-BAND\*\*\*, DELTA®-TIXX\*\*\*, DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-THAN, DELTA®-TILAXX ULTRA, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150, DELTA®-TAPE FAS, DELTA®-DUO TAPE, DELTA®-BAND RA/RB, DELTA®-SB 60\*, DELTA®-DICTH-BAND\*, DELTA®-HF PRIMER\*\*, DELTA®-EASYFIXX, DELTA®-podstřešní membrány, Typy membrán PLUS

\* (lepidlo slouží jako montážní pomůcka)

\*\* (penetrace)

\*\*\* Testováno podle DIN 4108-11Vš

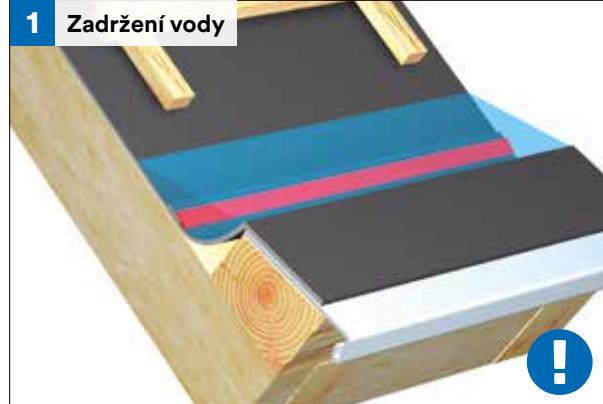**1 Zadržení vody****Vhodné podklady**

- všechny membrány DELTA®
- Hladké až mírně drsné fólie z PE (polyetylenu) (pro dobrou adhezi lepidla musí být povrchové napětí > 36 mN/m)
- Fólie na bázi PA (polyamid), PU (polyuretan), PET (polyester), PP (polypropylen)
- Hliníkové kompozitní fólie
- Povrchově vyztužená netkaná textilie z PP
- Kraftový papír, stejně jako pro připojení k různým podkladům.

To zahrnuje


- Minerální podklady (např. omítka, zdivo nebo beton).
- Hrubé řezané, případně popraskané dřevo (např. masivní dřevěné krovky nebo vaznice).
- Hoblované dřevo nebo materiály na bázi dřeva téměř bez prasklin (např. lepené dřevo, dřevo, dřevotřískové nebo OSB desky, okna nebo profily světlíků obývacích pokojů).
- Kov (např. nosníky, profily, plechy nebo trubky ze železa, oceli, hliníku, mědi, zinku).
- „Tvrdé“ plasty (např. okenní profily nebo trubky).

Ne každé lepidlo DELTA® je stejně doporučeno pro každý z uvedených podkladů. Proto je třeba vždy respektovat popis výrobku a zatřídění podle použití v tabulce na stranách 6/7. Pokud jsou podklady pod lepení opatřeny nátěrem nebo stěrkou, je třeba se ujistit, že se lepené povrchy neoddělí. V případě pochybností by měl být takový podklad odstraněn.

**Podklad - posouzení a příprava**

Pro lepení musí být podklad vždy čistý, suchý, zbavený prachu, mrazu a mastnoty a dostatečně stabilní.

Porézní a savé podklady (např dřevovláknité desky atd.) musí být před lepením předem ošetřeny DELTA®-HF PRIMER, aby se dosáhlo dobrého lepeného povrchu a tím byla zajistěna vysoká přilnavost. Pokud jsou lepené podklady natřeny, stěrkovány a podobně, je třeba zajistit, aby se tyto povrchy neodlepily. V případě pochybností je nutné nátěr odstranit nebo provést zkoušku přilnavosti pro kontrolu nosnosti/spojení (viz rychlý test). Pokud má lepení probíhat při nízkých teplotách, nemělo by lepidlo před zpracováním vychladnout. Toho lze dosáhnout například uložením ve vytápěných místnostech a převozem na stavbu v termoboxech. Lepidla DELTA® by měla být skladována v teplotách nad bodem mrazu. Pokud se po zpracování lepidla DELTA® objeví mráz, přeruší se pouze proces zesíťování. Po zvýšení teploty, proces tuhnutí pokračuje a slibované vlastnosti zůstávají zachovány.

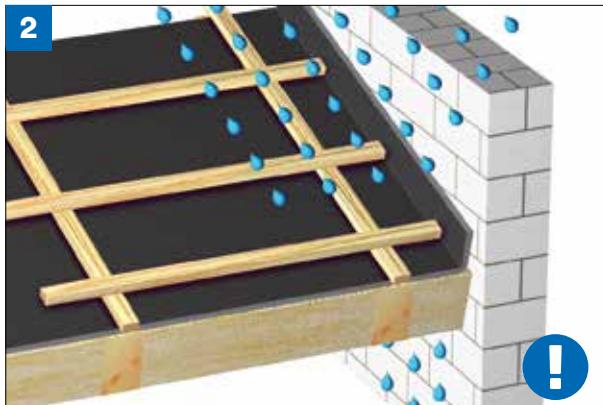

#### Zpracování – obecně

Při zpracování a tuhnutí lepidel je třeba dodržovat podmínky specifické pro jednotlivý výrobek. Informace naleznete v produktových listech. Při lepení je třeba zajistit, aby srážky, kondenzace atd. nemohly poškodit podklad vnikáním vlhkosti. (**Obrázek 2**)

Musí být dodrženy teploty zpracování všech spojovaných materiálů. Je třeba upozornit, že teplota podkladu a teplota vzduchu se mohou navzájem výrazně lišit. Rozhodující je

pak méně příznivá teplota. Navíc vždy dochází k sezónním vysokým teplotním výkyvům mezi dnem a nocí, které ovlivňují tuhnutí pastovitých nebo tekutých lepidel a mohou prodloužit dobu schnutí. To platí také pro vytváření lepicí síly v lepicích páskách. Je třeba zabránit trvalému tahu/tahovým silám na lepených spojích a pásech. Ty mohou být způsobeny zatížením zabudovaných izolačních materiálů, faldy na položených membránách nebo pohyby stavebních prvků. Vlivu pohybů stavebních prvků se např. u parozábran zabránil tak, že se fólie natahuje bez faldů a před napojením na pevnou konstrukci se vytvoří dostatečná rezerva fólie před přilepením pomocí smyčky (**Obrázek 3**).

#### Zpracování lepicích pásek obecně

Pro bezpečné přilepení lepicích pásek k povrchu se doporučuje přitlačení pomocí plastové stérky, aby se zajistilo rovnoměrné spojení bez bublin. Alternativně lze použít na tlakově zatížitelné podklady přitlačný váleček (**Obrázek 4**).

Při lepení rohů a hran dbejte na to, aby byly lepicí pásky nanášeny od linie ohybu směrem ven, aby se zabránilo přetažení a výsledným vrtným silám, protože ty mohou vést k odlepení.

Lepicí pásky DELTA® jsou navrženy pro dlouhou životnost. Síla přilnavosti se postupem času zvyšuje v závislosti na typu výrobku. Je tedy možné za určitých okolností pásku po nalepení ihned sejmout a polohu opravit. Nelepte na části, které budou později viditelné, protože lepicí páiska nemusí být zcela odstranitelná. Pokud by bylo nutné odstranit zbytky lepidla, to lze provést hadříkem namočeným v acetonu (nezapomeňte zkonto rolovat odolnost podkladu).

#### Zpracování DELTA®-HF PRIMER

Nanáší se štětcem. U vysoce savých podkladů naneste v případě potřeby několik vrstev a mezi tím nechte důkladně zaschnout. Dodržujte doby schnutí (jakmile je ošetřený povrch do značné míry suchý, může dojít k lepení).

#### Zpracování pastovitých lepidel:

➤ DELTA®-TIXX, DELTA®-THAN, DELTA®-TILAXX ULTRA Dostatečně silnou housenkou (cca 45 – 50 ml/m) lepidlo nanášejte na podklad bez mezer. Větší nerovnosti vyplňte lepidlem a nalepte membránu, která má být napojena na housenku bez pnutí. Lepicí housenku nestlačujte naplocho. Musí být zajištěno dostatečné větrání. Pastovitá lepidla nemohou přenášet žádné zatížení a pohyby, dokud nedosáhnou konečné pevnosti a v případě potřeby musí být zajištěna proti sklozmutí během procesu tuhnutí.


### **Samolepicí okraj PLUS a dvojitý PLUS u podstřešních membrán (jednostranné a oboustranné)**

U jednostranné samolepicí pásky přesahu je obzvláště důležité zajistit, aby lepený podklad byl suchý, čistý a bez mastnoty. Membrány se pokládají napnuté, bez vln a záhybů. Místo překrytí položte s přesahem, poté stáhněte krycí pásku(y) (u oboustranně lepicích okrajů) z přesahu a ihned přitlačte membrány k sobě v místě lepidla malým tlakem.

#### **Jednostranné lepicí pásky**

- DELTA-MULTI-BAND®, DELTA-MULTI-BAND® FLEXX, DELTA®-INSIDE-BAND, DELTA®-TAPE FAS, DELTA®-BAND RA/RB, DELTA®-SB 60

Délka pruhů lepicí pásky se upraví tak, aby vyhovovala situaci a byla zajištěna bezchybná přilnavost. Přesahy membrány lze před slepením předem fixovat malými kousky pásky (nenahrazuje mechanické upevnění). Páska by měla být na fóliích uložena uprostřed. Při lepení rohů a hran doporučujeme použít širší lepicí pásky s dělenými ochrannými papíry na zadní straně. Pro lepení na netkaný textilní povrch membrán doporučujeme DELTA-MULTI-BAND® FLEXX.

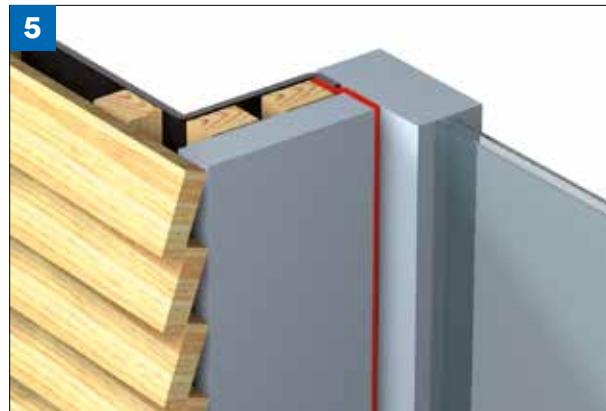

#### **Zpracování stříkaných lepidel:**

- DELTA®-EASYFIXX

Zpracování od +10 °C do +30 °C teplota okolí i podkladu (doporučeno skladování v temperovaném prostoru). Nastříkejte rovnoměrně na podklad ze vzdálenosti cca 15 – 20 cm. DELTA®-EASYFIXX lze použít na oba lepené povrchy nebo pouze na jednu stranu. Optimální přilnavost je při nástříku na obě strany. Maximální lepicí síly je dosaženo po 24 hodinách schnutí.

#### **Pružné lepicí pásky**

- DELTA®-FLEXX-BAND F 100, DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150

Pružné lepicí pásky se obvykle používají pro detaily a jsou tvarovatelné. Lepení by mělo být provedeno po jednotlivých úsecích. K tomu je třeba připravit přířezy o délce ca. 20 cm. Po sejmítí ochranného papíru natáhněte pásku podle detailu. Předpjatou lepicí pásku vytvarujte co nejdále, začněte uprostřed a postupně přitlačte k rohům a okrajům

#### **Ochrana lepených spojů**

V závislosti na typu lepidla by mělo být okamžitě chráněno proti trvalému UV záření a dalším povětrnostním a vlhkostním vlivům (např. zaplachtováním/ zakrytím). **(obrázek 5).**

#### **Dodatečné informace**

Tyto pokyny pro zpracování jsou pomůckou pro plánování a provádění. Pokud existují vyšší požadavky na provedení (např. z obecně uznaných technických pravidel nebo smluvních podmínek), mají přednost. Tyto informace nemohou nahradit posouzení konkrétního objektu a nezbavují odpovědnosti za samostatné jednání. Příklady provádění vzduchotěsných vrstev lze nalézt v DIN 4108-7. Informace o klasifikaci a provádění dodatečných opatření naleznete v Pravidlech pro provádění střech. Podrobné pokyny pro zpracování vzduchotěsných vrstev a podstřešních membrán obsahují montážní návod DELTA® pro parozábrany a střešní fólie DELTA®

#### **Oboustranné lepicí pásky**

- DELTA®-DUO TAPE, DELTA®-TIXX VDR

Při lepení oboustrannými lepicími páskami je obvykle obtížné zkontrolovat stav lepení, protože lepicí zóna je obvykle mírně posunuta dovnitř a je v neviditelné oblasti překrytý. Přečnívající okraj přesahu může vést k netěsnostem, zejména v případě T-spojů. Je proto obzvláště důležité zajistit, aby lepicí pásky byly spojeny bez mezer, aby se zabránilo možným netěsnostem. Lepicí páiska musí být pokládána na podklad bez prutí a bez namáhání stříhem nebo odlupováním. Poté postupně stáhněte zbývající ochranný papír a rovnoměrně přitlačte překrývající fólii tak, aby v oblasti spoje nedocházelo k žádnému prutí v důsledku tvorby vln a/nebo záhybů.

	Difuzně otevřené fólie			
Podklad	Lepidlo DELTA®			
	DELTA®-FASSADE 20 / PLUS DELTA®-FASSADE 50 / PLUS DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS	DELTA-XX PLUS® LIGHT DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL DELTA-XX PLUS® HEAVY DELTA-XX PLUS® STRONG	DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-THERM PLUS DELTA®-EXXTREM
<b>Přesahy</b>	Samolepicí okraj DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR <sup>8</sup>	Samolepicí okraj DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-ALPINA QSM <sup>9</sup>	Samolepicí okraj DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE	Samolepicí okraj DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-DUO TAPE
<b>Těsnění kontralatí<sup>7</sup></b>	–	DELTA®-SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	DELTA®-SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	DELTA®-SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50
<b>Hladké dřevo, dřevěné výrobky, dřevovlátko</b>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA-MULTI-BAND <sup>1</sup> DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TAPE FAS DELTA®-FAS BAND CLEAR <sup>8</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA <sup>4</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup> DELTA®-TIIX <sup>4</sup>	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>
<b>Drsné řezivo</b>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN <sup>4,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA <sup>4</sup> DELTA®-TIIX <sup>4</sup>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA
<b>Kovy</b>	DELTA®-FAS BAND CLEAR <sup>8</sup> DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND <sup>1</sup> DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA <sup>4</sup> DELTA®-TIIX VDR <sup>4,5</sup> DELTA®-TIIX <sup>4</sup>	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA
<b>Plast (tvrzený)</b>	DELTA®-FAS BAND CLEAR <sup>8</sup> DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND <sup>1</sup> DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA <sup>4</sup> DELTA®-TIIX VDR <sup>4,5</sup> DELTA®-TIIX <sup>4</sup>	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA
<b>Omítky, zdivo, beton apod.</b>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA <sup>4</sup> DELTA®-TIIX VDR <sup>4,5</sup> DELTA®-TIIX <sup>4</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>7</sup>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>
<b>Detaily</b>	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 <sup>1,3</sup> DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 <sup>1,3</sup> DELTA®-LIQUIXX <sup>1</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 <sup>3</sup> DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 <sup>3</sup> DELTA®-LIQUIXX <sup>4</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 <sup>3</sup> DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 <sup>3</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>

Všechna lepidla se používají pro vzduchotěsné, větrotěsné a/nebo deště odolné napojení k různým podkladům a vzájemnému spojení membrán. Neslouží k mechanické fixaci a nemohou je nahradit. Speciální aplikace: DELTA®-BAND RA a DELTA®-BAND RB lze použít na kámen, střešní tašky, zdivo, beton, kovy, venkovní použití, opravy okapů.

Obsah těchto pokynů ke zpracování odráží aktuální stav znalostí v době vydání. Netvrdí, že je úplný a nezbavuje vás odpovědnosti za vlastní jednání. Vydáním tohoto montážního návodu ztrácejí platnost všechny předchozí.

Parotěsné zábrany a parobrzdy				Klasické fólie	Dělicí vrstvy
DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-LUXX DELTA®-NEOVAP 20	DELTA®-NOVAFLEXX	DELTA®-PVG PLUS	DRAGOFOL	DELTA®-TRELA PLUS
<b>Lepidlo DELTA®</b>					
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-INSIDE-BAND	Samolepicí okraj DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN® DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX	Samolepicí okraj DELTA®-THAN® DELTA®-TILAXX ULTRA
–	–	–	–	DELTA®-SB 50 / SB 60 / SB 80 DELTA®-DICHT-BAND D 50	–
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER®	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER® <sup>6</sup>	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-BAND <sup>4</sup> DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER® <sup>6</sup>	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup> DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-THAN DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-TIXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup>
DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-THAN <sup>2,7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup>
DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-THAN <sup>7</sup> DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR <sup>5</sup> DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>
DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-HF PRIMER <sup>6</sup>

<sup>1</sup> lepení chránit před UV zářením<sup>5</sup> při hladkém podkladu<sup>2</sup> Nevhodné pro lepení na PE fólie<sup>6</sup> pro přípravu podkladu<sup>3</sup> Penetrace podkladu pomocí DELTA®-HF PRIMER<sup>7</sup> pouze pro exteriér<sup>4</sup> S DELTA-XX PLUS® jako vzduchotěsná vrstva<sup>8</sup> pro DELTA®-FASSADE COLOR PLUS<sup>9</sup> výhradně pro DELTA®-ALPINA

# DÖRKEN

**Dörken s.r.o.**

Nad Vinným potokem 2  
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

📞 261 221 576

📞 261 005 200

✉ dorken@dorken.cz

🌐 www.dorken.cz



## Další technické materiály

najdete na naší internetové stránce [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz)



## Obchodně technické poradce

ve Vaší oblasti najdete na našem webu v části Kontakt